

Kohde: Sepänkatu 2  
Sepänkatu 2  
Aika: 03.01.2020

Laatija: Nabb

### **Kuitulähteiden selvitys ja korjaus:**

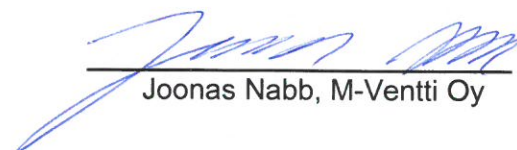
-Tuloilmakoneesta G3TK02 löytyi äänenvaimentimesta sekä puhallinkammiosta vanhaa villaa, josta on saattanut irrota kuituja. Kyseinen kone vaikuttaa pohjakerroksen käytävään.

-Äänenvaimentimesta poistettiin vanha villa ja tilalle asennettiin Dacron äänieristettä.

-Puhallinkammiosta ei pysty villoja poistamaan koska kammio on rautarakenteinen eikä luukkuja ole. Luukkuja tehtiin niin monta kuin pystyttiin ja villa pinnoitettiin JS Ilmastointipuhdistus Oy:n toimesta. Pinnoitusaineena käytettiin Tikkurilan Grafothermiä.

-Kuituja havaittiin myös siirtoilmasäleiköistä. Kuitulähteet poistettiin ja tilalle asennettiin Dacron äänieristettä

-Muita kuitulähteitä ei havaittu.

  
Joonas Nabb, M-Ventti Oy